

Sudurile provizorii se vor executa numai de către sudori autorizați.

Tolerantele de mărime a deschiderii rosturilor sunt conform standardelor de forme și dimensiuni ale acestora și anume SR EN ISO 9692/1-2004. Se vor respecta și prevederile tehnologice de sudare omologate.

### **III.7. Sudarea subansamblelor**

#### **III.7.1. Lucrări premergătoare începerii operațiilor de sudare**

La sudarea subansamblelor se vor respecta prevederile de la pct. 4.4 din STAS 9407-75 la care se adăuga completările din prezentul capitol.

Sudarea subansamblelor se va face liber sau în dispozitive de sudare sau de sudare-asamblare conform pct. III. 5.

Dispozitivele trebuie astfel proiectate încât să asigure posibilitatea ca majoritatea cusăturilor de colt să fie executate în jgheab, iar cusăturile cap la cap să fie executate pe cat posibil în poziție orizontală.

Sudarea se va executa respectând procesele tehnologice întocmite și avizate.

Înainte de începerea lucrărilor de sudare, reprezentantul serviciului C.T.C. împreună cu inginerul sudor și maistrul ce conduce lucrările de execuție a subansamblelor sudeate, vor verifica elementele principale asamblate în vederea sudării pentru a constata dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- a) Subansamblul este corect asamblat și așezat în dispozitiv.
- b) Pe toate piesele ce alcătuiesc subansamblul sunt trecute marcajele indicate la pct. III. 4 și corespund cu cele înscrise în schiță și „Fisa de urmărire a lucrării” întocmite conform pct. III. 2.
- c) Dimensiunile subansamblului și ale rosturilor dintre piese corespund prevederilor desenelor, fiselor și proceselor tehnologice în limitele admise de toleranțe specificate în acestea;
- d) Piese sunt curățate conform pct. III. 3.
- e) Muchiile pieselor ce se sudează și zonele învecinate sunt curătate conform prevederilor de la pct. 4.4.4 din STAS 9407-75.
- f) Piese tehnologice de la capetele cusăturilor prevăzute la pct. 4.3.3 din STAS 9407 – 75 sunt așezate corect;
- g) Piese tehnologice pentru încercări ce se prevăd la sudurile cap la cap și de colt trebuie să aibă dimensiunile din fig. 1 STAS 9407 – 75, trebuie confectionate din același material cu piesele ce se sudează și trebuie să aibă aceeași grosime cu acestea.

Piese tehnologice se marchează pentru a se cunoaște exact poziția lor de sudare.

- h) Sudurile de asamblare provizorie (haftuirea) sunt corect plasate – dimensiunile conform prevederilor proceselor tehnologice și nu prezintă fisuri sau alte defecți neadmise. Hafturile fisurate se taie și se resudează în funcție de necesitate.
- i) Calitatea electrozilor, fluxului și sărmiei sunt conform prezentului Caiet de sarcini.

Inginerul sudor va verifica buna funcționare și reglajul corect al aparatului și utilajelor de sudare, pentru a se asigura parametrii prevăzuți în procesul tehnologic de sudare.

Verificarea se va face cu aparatelor de control atestate.

Inginerul sudor va verifica și buna funcționare a pieselor de contact.

Maștrii vor controla că fiecare sudor să fie înzestrat cu scule necesare pentru executarea lucrărilor.

#### **III.7.2 Execuția cusăturilor sudeate**

Cusăturile sudeate se executa conform prevederilor procesului tehnologic de sudare.

Arcul electric va fi amorsat numai în rosturi sau pe plăcuțe speciale de amorsare.

La operațiile de sudare, hafturile se vor tăia polizându-se locul lor, se va topi parțial sau se vor îngloba în cusăturile respective, după cum este prevăzut în procesul tehnologic de sudare.

La înglobarea lor prin sudura în cusături, se va asigura o perfectă legătură între ele și restul materialului depus ulterior.

La sudarea în mai multe straturi suprafața stratului anterior va fi curățată de zgura după care va fi examinată de sudor cu ochiul liber și cu lupa.

Nu se admit fisuri, lipsa de topire sau nepătrunderi.

Dacă se constată fisuri, sudorul va anunța maistrul sau inginerul sudor pentru stabilirea masurilor de remediere.

Craterele neumplute se vor îndepărta prin craitiuire, polizare și resudare.

Cusăturile cap la cap și de colț se execută obligatoriu cu resudarea rădăcinii atunci când pe planurile de execuție nu este prevăzut altfel.

Înainte de începerea resudării rădăcinii, aceasta se va curata prin craitiuire cu dalta pneumatică sau cu procedeul arc-aer după care locul curățat se va poliza până la luciu metalic.

Înainte de începerea resudării rădăcinii, sudorul va verifica cu ochiul liber și cu lupa că în rostul ce se sudează să nu existe fisuri, lipsă de lipire sau alte defecte vizibile neadmise.

În caz de dubiu se va face și o verificare cu lichid penetrant.

Cusăturile sudate trebuie să corespundă dimensiunilor din proiect sau celor prevăzute în procesul tehnologic, în limita abaterilor admise în STAS 9407 – 75 pct. 4.4.15.2.1 – 4.4.15.2.4 sau prezentul caiet de sarcini. Aspectul cusăturilor trebuie să fie cat mai uniform.

Fiecare cusătură va fi marcată prin poansonare cu marca sudorului care a executat-o.

Marcarea se va face la 5cm de axul cusăturii în sens transversal, iar în sens longitudinal se va amplasa după cum urmează:

- la mijlocul cusăturii, când lungimea acestora este de max. 50cm;
- la ambele capete, la cusături având lungimi peste 50cm, dacă cusătura se execută de același sudor. Dacă pe lungimea cusăturii sudura se realizează de mai mulți sudori, indicațiile de mai sus se vor respecta pentru fiecare sudor.

### **III.7.3. Prelucrările cordoanelor de sudura**

După sudare, cusăturile se vor prelucra conform indicațiilor din proiect.

După sudarea unui subansamblu se va face verificarea prin autocorectie de către organul abilitat împreună cu sectorul de sudura.

## **III.8. Condiții de calitate ale cusăturilor și subansamblelor sudate**

### **III.8.1 Condiții de calitate ale cusăturilor sudate**

Clasele de calitate ale cusăturilor sudate, notate pe planurile de execuție sau în procesul tehnologic de uzinare, sunt cele prevăzute în SR 1911 – 98 pct. 7.3.3.

Condițiile de calitate ale cusăturilor sudate și abaterile admise în funcție de clasele de calitate sunt conform STAS 9407 – 75 pct. 4.4.15 și prevederile din procesul tehnologic avizat.

Pentru rigidizări, toleranțele de nealiniere vor fi de max.  $\frac{1}{4}$  din grosimea minima a acestora.

### **III.8.2 Abateri la forma și dimensiunile pieselor sudate**

Clasa de precizie la toleranțele dimensionale ale pieselor subansamblelor este în general clasa CP 4, conform STAS 8600 – 79, cu excepția toleranțelor indicate mai jos.

Dimensiunile specificate pe desenele de execuție sunt pentru temperatură de  $+20^{\circ}\text{C}$ .

Pentru măsurători făcute pe piese la temperaturi diferite de  $+20^{\circ}\text{C}$  se vor face corecturile necesare, coeficientul de dilatare termică liniară fiind:

$$\alpha = 12 \times 10^{-6}$$

Abaterile admise conform STAS 9407 – 75 pct. 4.8 cu următoarele precizări:

- abaterile la înălțimea și lățimea subansamblelor față de cele din proiect trebuie să se încadreze în limita  $\Delta = \pm 2\text{mm}$  în zonele de îmbinare și  $\pm 3\text{mm}$  în celelalte zone.
- abateri la înclinarea față de verticală a unui element sau subansamblu de max. 2mm.
- abaterile de la necoliniaritate a talpilor în zonele de îmbinare să fie de max. 1mm.
- abaterea admisă la distanța între axele montantilor va fi de maximum  $\pm 3\text{mm}$

e) abaterea admisa la distanta intre axele talpilor principale va fi de maximum  $\pm 3$ mm  
Tolerantele pe subansamble se refera la stadiul de după sudare.

### **III.9. Remedierea defectelor in cusături si îndreptarea pieselor deformate**

Defectele constatate la execuția subansamblelor se remediază în general conform prevederilor din STAS 9407 – 75 pct. 4.5, cu următoarele precizări:

- a) La defectele neadmise ce apar mai frecvent, uzina împreuna cu organul de supraveghere vor stabili cauzele defectelor si vor propune soluții de remediere care vor fi analizate si avizate de proiectant si beneficiar, conf. STAS 9407 – 75.
- b) Defectele din cusăturile greu accesibile se remediază pe baza tehnologiei stabilite de inginerul sudor si sub supravegherea lui înăind seama si de prevederile STAS 9407 – 75 pct. 4.5.

Porțiunile de cusătura cu defecte neadmise in funcție de adâncimea si lungimea lor, se indeparteaza prin polizare sau cu procedeul arc-aer, urmat de polizare pana la luciu metalic.

Lungimea parții îndepărtate va depăsi cu 25mm de fiecare parte zona de defecte, iar transversal nu va depăsi cu mai mult de 10mm, de o parte si de alta dimensiunile rostului inițial.

Remedierea zonelor curățate se va face prin sudura manuala conform instrucțiunilor tehnologice, in prezența maistrului sudor si reprezentantului beneficiarului.

Remedierea porilor izolați sau a incluziunilor de zgura izolata având dimensiuni mai mari decât acelea admise la cap. III.8 se remediază prin excavarea cu pereti inclinați la 1/20...1/50 si apoi cu resudare conform prezentului paragraf.

Racordările locale ale crestăturilor marginale, ale denivelărilor dintre piese sau intre cusăturile suprainalțate si fetele laminatelor, ca si stropii de metal de pe laminate, se pot remedia prin polizare, cu condiția ca adâncimea polizării sa nu depaseasca valorile admise de tolerantele de grosime ale laminatelor.

Natura defectelor constatate la cusăturile sudate, poziția lor in ansamblu, precum si procedeul de remediere se notează in „fisele” de urmărire a execuției si se marchează pe piesa.

Se vor folosi marcaje speciale pentru diferite piese care se remediază.

Tehnologia de îndreptare a pieselor deformate prin sudare, peste tolerantele admise se stabilește de inginerul sudor si se executa sub supravegherea si răspunderea acestuia, conform prescripțiilor întocmite de uzină.

In general, îndreptarea se face la cald, la temperatura controlata de  $600^{\circ}$  si prin presare usoara.

Se interzice îndreptarea la temperatura cald – albastru ( $200-300^{\circ}C$ ) sau prin ciocanire.

In cazul îndreptării de subansamble si tronsoane, locurile îndreptate se marchează pe piese si in fisele de urmărire a execuției.

### **III.10. Asamblarea pe șantier**

Asamblarea tronsoanelor pe șantier se face prin îmbinări cu suruburi obisnuite.

Prelucrarea marginilor pieselor pentru imbinari ce urmeaza a fi executate pe santier se face conform proiectului de executie.

Marginile pieselor respective se lasa nevopsite in uzina pana la montaj, pe cate 100mm de fiecare parte a rostului.

Gaurirea pieselor care urmeaza a se imbina se efectueaza conform STAS 3461-83, numai dupa terminarea lucrarilor de sudare si a eventualelor remedieri ale acestora. Pozitia gaurilor trebuie sa corespunda celor din proiect cu tolerantele admise in STAS 7391/6-75

Alezarea gaurilor se efectueaza dupa montajul de proba conform STAS 3461-83

Fisele cu măsurătorile elementelor principale efectuate la reasamblare, cu specificarea temperaturii la care s-a efectuat premontajul, se vor preda executantului odată cu livrarea tronsoanelor.

## **CAP. IV. CONTROLUL SI VERIFICAREA CALITATII**

### **IV.1. Controlul pe parcursul execuției**

Controlul pe parcursul execuției are drept scop urmărirea realizării calității execuției, a prevederilor din prezentul caiet de sarcini și din procesul tehnologic de uzinare în toate fazele de execuție.

Controlul se efectuează înăind seama de prevederile de la pct. IV. 2 din prezentul caiet.

Controlul laminatelor și îmbinărilor la piesele care fac parte din bare cu secțiuni închise se va efectua înainte de asamblarea acestor piese.

Controlul permanent se face pentru fiecare fază de execuție de către maștri și prin sondaje de către inginerul sudor și organul C.T.C. al uzinei conform metodologiei proprii.

Delegatul întreprinderii de montaj și al beneficiarului fac un control prin sondaj.

Toate organele care efectuează controlul permanent sau controlul prin sondaj, vor fi instruite și autorizate, în acest scop.

Pe parcursul execuției prin sondaj se vor efectua și controale de către comisii alcătuite din delegați ai beneficiarului cat și ai proiectantului.

In urma efectuării controalelor în timpul execuției se vor nota într-un registru de remedieri ce va fi ținut la organul C.T.C. al secției.

In acest registru se vor trece următoarele date:

- data controlului
- cine a efectuat controlul
- constatările făcute
- semnătura personalului care a efectuat controlul

In continuare se vor trece de către întreprinderea constructoare masurile luate, cu semnătura coordonatorului uzinării.

Cu ocazia controalelor se va da o atenție deosebită prelucrării rosturilor asamblării și respectării tehnologiei de sudare și calității cusăturilor sudate.

Înainte de recepția internă a fiecărui subansamblu, personalul C.T.C. al întreprinderii vor verifica dacă remedierile sau refacerile de piese, ordonate anterior s-au executat stabilind eventual noile remedieri necesare și se vor convinge ca acestea s-au executat.

### **IV. 2. Verificarea calității**

Verificarea calității se face conform prevederilor de la pct. 4.11. STAS 9407 – 75, precum și a precizărilor ce urmează.

Cusăturile sudate se verifică din punct de vedere al dimensiunilor, al uniformității și al defectelor interioare și exterioare conform planșelor de control avizate de proiectant și prevederilor prezentului caiet de sarcini.

La verificarea vizuala și dimensionala cusăturile trebuie să aibă grosimea uniformă conform proiectului și procesului tehnologic și cu solzi uniformi.

Dimensiunile cusăturilor se verifică cu ajutorul şabloanelor sau şublerelor. Ele nu trebuie să prezinte defecțiuni la suprafață, fisuri, pori, creștături marginale, ingrosari sau subțieri locale și defecțiuni de racordare peste limitele admise, surgeri de materiale sau crateri neumplute.

Cusăturile de colt trebuie să aibă dimensiunile din proiect cu toleranțele de grosimea și mărimea conform pct. 4.4.15.2.3 și 4.4.15.2.4 din STAS 9407-75.

Din piesele tehnologice pentru încercări prevăzute la pct. III.7.1.9. din prezentul caiet de sarcini se vor extrage epruvete pe care se vor executa încercări și verificări, conf. SR EN 14411/2012 (STAS 9405-75).

Verificările pe epruvete se vor executa astfel:

-pentru elementele grinziilor principale precum și pentru antretoaze care o probă la max.50 tone.

Documentația de execuție va fi conform standardelor: STAS 9407-75 și STAS 3461-83 cu următoarele precizări:

- a) planul de control cu ultrasunete
- b) planul de control cu lichide penetrante

Planul de control nedistructiv se va întocmi de către uzină și va fi avizat de proiectant înainte de începerea lucrărilor.

Procesul tehnologic de execuție în uzina se va stabili de către uzina constructoare pe baza tehnologiilor de sudare omologate și va fi acceptat de beneficiar.

Omologarea procedurilor de sudare, ca metodologie, se va face conform STAS 11400/3 - 89, iar criteriile de acceptabilitate vor fi conform STAS 9407/75.

Elementele, subansamblele și ansamblele suprastructurii metalice sudate se vor executa numai cu sudori autorizați. Autorizarea sudorilor se va face conform prevederilor din SR EN 287/1/2011.

La execuția suprastructurii metalice a grinzi cu zestre se pot distinge următoarele faze:

- uzinarea elementelor componente;
- premontajul în uzina;
- transportul elementelor componente la șantier;
- asamblarea și montajul grinzi cu zestre.

## **CAP. V. PROTECTIA ANTICOROZIVĂ A TABLIERULUI**

Aplicarea sistemelor de protecție anticorozivă prin vopsire cu uscarea peliculelor în aer liber se face numai după pregătirea suprafețelor metalice și după chituirea rosturilor curate, uscate, fără praf sau alte impurități.

Materialele de bază ale sistemului pot fi pe bază de ulei și rășini alchidice sau ulei și rășini perclovinilice.

Trebuie să existe compatibilitate între stratul primar (grundul) și cele două straturi de vopsea (stratul intermedian+stratul de finisare). Nu este permis grundul pe baza de minium de plumb.

În cadrul procesului tehnologic de vopsire se disting două faze:

- a. Pregătirea suprafețelor grinzi cu zestre
  - b. Aplicarea acoperirii protectoare
- a. Pregătirea suprafețelor grinzi cu zestre în vederea vopsirii are un rol important în realizarea unei protecții anticorozive de calitate și de lungă durată.

Pregătirea suprafețelor pieselor componente grinzi cu zestre va cuprinde următoarele faze de lucru:

### **1. Curățirea**

Această fază presupune efectuarea operației de sablare și/sau suflare a suprafețelor cu aer comprimat. După această operație rugozitatea suprafețelor de oțel nu va trebui să depășească 0,1mm.

### **2. Degresarea**

Această operație este obligatorie la suprafețele metalice murdare cu substanțe grase, uleiuri, unsori, emulsii uleioase etc.

Degresarea se poate realiza cu solvenți organici prin ștergere sau cu emulsii. După degresarea cu emulsii, suprafața se spălă cu jet de apă pentru îndepărtarea eventualelor urme de detergent. Soluția pentru degresare adoptată, va fi astfel aleasă încât să nu afecteze mediul.

b. Aplicarea sistemelor de protecție anticorozivă, prin vopsire cu uscarea peliculelor la aer, pe suprafețele pieselor grinzi cu zestre metalice, se face numai după pregătirea suprafețelor conform celor prevăzute mai înainte și după chituirea rosturilor curate, lipsite de apă, de praf sau de impurități.

Aplicarea sistemului de acoperire prin vopsire se va face numai în următoarele condiții:

- temperatura aerului și a piesei de protejat între 5-40°C recomandabil între 15-40°C.
- umiditatea relativă a aerului sub 70%

Aparate de măsură și control utilizate pentru respectarea condițiilor impuse vor fi:

- hidrograf pentru măsurarea umidității relative a aerului;
- termometru pentru măsurarea temperaturii aerului;
- termometru pentru măsurarea temperaturii suprafețelor metalice;
- elcometru pentru măsurarea grosimii straturilor aplicate.

În caz de ceață, ploie, umiditate atmosferică peste limita de 70%, temperatura sub 5°C sau peste 40°C se impune întreruperea operațiunii de vopsire.

Primul strat al sistemului de acoperire prin vopsire se aplică după cel mult 3 ore de la pregătirea suprafeței elementului de oțel.

Fiecare strat al sistemului de acoperire trebuie să fie continuu, lipsit de încrățituri, bășici, exfolieri, fisuri, neregularități.

Culoarea fiecărui strat trebuie să fie uniformă pe toată suprafața elementului și nuanța culorii să difere între straturi pentru a permite verificarea numărului de straturi aplicate.

Aplicarea stratului următor se va face numai după uscarea celui precedent (timpul de uscare este prevăzut în norma internă a produsului).

Înainte de folosire produsele vor fi bine omogenizate cu dispozitive adecvate de agitare.

Sistemul de protecție se compune din trei straturi:

- stratul primar sau grundul, cu rol de aderență și protecție;
- stratul intermediar care aduce sistemul la grosimea finală;
- stratul de finisare.

În funcție de sistemul adoptat, grosimea acoperirii protectoare va avea 180 µmm.

Stratul primar (grundul) va avea grosimea de 100 µmm, stratul intermediar, vopseaua va avea grosimea de 50-60 µmm, iar stratul final de vopsea va fi de 30-40 µmm.

În uzină se va așterne numai stratul de grund, urmând ca restul straturilor să se aștearnă pe șantier după montaj.

Măsurarea straturilor de vopsea uscată se va face cu elcometrul.

Stratul de grund are rolul de a produce o pasivare a metalului și de a stabili o aderență bună între metal și straturile suprapuse de vopsea.

Grundul se aplică numai cu pensula pentru a obține o mai bună penetrație și contact intim al acestuia cu suprafața metalică, evitându-se astfel înglobarea de bule de aer în strat.

Se va acorda atenție muchiilor, canturilor, capetelor de șurub și capetelor de nit.

Grundul se aplică în straturi subțiri de 10-20 µmm grosime.

Stratul intermediar și cel final se pot realiza manual cu pensula sau mecanizat prin pulverizare.

Aplicarea prin pulverizare se poate adopta la toate vopselele care nu conțin miniu de plumb, fiind o metodă rapidă și eficientă.

La aplicarea peliculei prin pulverizare se vor respecta următoarele măsuri:

- instalația utilizată va fi omologată;
- amplasarea sursei de aer și a echipamentului aferent nu va afecta gabaritul de liberă trecere și funcționalitatea structurii;
- duza pistolului se va găsi la 25-40cm de suprafața de vopsisit, jetul fiind dirijat perpendicular pe aceasta;
- viteza de deplasare a pistolului pe timpul operațiunii va fi astfel (14-20 m/min) aleasă astfel încât vopseaua să se depună pe suprafața de vopsisit fără să curgă;

Se fac 2-3 treceri cu pistolul pe același loc pentru a realiza o peliculă compactă și uniformă. Vor fi respectate instrucțiunile tehnice specifice instalației folosite.

Consumurile specifice de materiale în procesul de vopsire sunt în funcție de produsul utilizat, suprafața pe care se aplică, temperatură, umiditate, mod de aplicare.

În condiții optime de lucru, consumurile specifice vor fi:

- grund 150-200g/mp/strat
- vopsea intermediară 120-150g/mp/strat;
- grund pasivant 200g/mp/strat

Diluarea grundului și a vopselelor se face numai justificat de procedeul de aplicare și temperatura (5-15°C), în procent maxim de 10-15% utilizându-se produse compatibile.

## **CAP. VI. RECEPȚIA IN UZINA**

Recepția pe subansamblu se va face de comisia internă de recepție stabilită de către uzina.

Documentele care se prezintă la recepție sunt cele prevăzute în STAS 9407-75 precum și în fisile de urmărire a execuției conform prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

Comisia de recepție face măsurătorile și supraveghează verificările ce le consideră a fi necesare.

La aceasta recepție se prezintă:

- subansamblul după încheierea tuturor fazelor de uzinare, inclusiv eventualele remedieri;
- documentația prevazută la art.4.12.3 din STAS 9407-75;
- fisice de urmărire a executiei conform prevederilor din prezentul caiet de sarcini;
- fisice de masuratori dimensionale ale piesei cu abaterile constatate.

Pe baza acestora, comisia de recepție procedează la efectuarea verificărilor conf. art.4.12.4 si 4.12.5 din STAS 9407-75 după care încheie procesul verbal de recepție a subansamblelor.

Recepția în uzina a grinzi cu zăbrele, pe o deschidere sau mai multe deschideri, se va executa de o comisie de recepție stabilită de beneficiar.

La aceasta recepție se prezinta:

- deschiderea sau deschiderile montate;
- documentația de recepție a fiecarui subansamblu;
- fisice de masuratori dimensionale și de nivelment cu abaterile constatate;
- procesele verbale de recepție initială și definitivă a subansamblelor.

Pe baza acestora, comisia procedează la efectuarea verificărilor conf. STAS 9407-75 pct.4.12.4 și pct.4.12.5 după care încheie procesul verbal de recepție a subansamblelor conf. STAS 9407-75 pct.4.12.6.

Supravegherea calității lucrarilor, a modului de aplicare și respectarea tehnologiilor de execuție, a procedeelor de sudare omologate, a normelor și standardelor în vigoare cat și a prevederilor din caietul de sarcini se va face de către reprezentanți ai beneficiarului.

La terminarea execuției construcției metalice a estacadei, uzina va elibera certificat de calitate și garanție, alături de certificatul de regisztr.

Dupa terminarea și receptia grinzi cu zăbrele protectia anticoroziva a subansamblelor și ansamblelor livrate de uzina se va face cu un grund a carei reteta se va preciza in proiect sau in caietul de sarcini speciale sau prin colaborare cu uzina. Grundul folosit va fi compatibil cu straturile de vopsea aplicate pe santier dupa asamblare și montaj.

## **CAP. VII. EXPEDIERE**

Manipularea și depozitarea pieselor și a subansamblelor se face astfel încât să se evite suprasolicitări sau deformări ale unor elemente componente.

Incarcarea în vagoane sau vehicule se va face prin asigurarea unei rezemari, astfel încât subansamblurile grinzi cu zăbrele să nu se deterioreze în timpul transportului.

Piese mici (gusee, fururi etc.) se prind provizoriu cu suruburi sau sarma.

Nu se admite prinderea prin sudare a unor piese auxiliare necesare pentru manipulare, transport, depozitare.

Dupa asamblaj și montaj tronsoanele de grinda având protectia anticoroziva degradată, se vor revopsi de către antreprenor. Apoi se vor aplica două straturi de vopsea.

Inainte de inceperea montajului pe santier se va face o masuratoare exactă a distanțelor dintre axe de rezemare de pe infrastructuri, în vederea corectării eventualelor abateri de la proiect.

## **CAP.VIII. VERIFICAREA CALITATII SI RECEPTIONAREA LUCRARILOR DE PROTECTIE ANTICOROZIVA**

Beneficiarul va verifica conform STAS 10166/1-77 și a prezentului caiet de sarcini, prin sondaj sau urmărire permanentă calitatea lucrărilor executate.

În cazul în care se constată abateri de la prezentul caiet de sarcini sau standardele în vigoare, care reglementează procesul tehnologic de vopsire, beneficiarul va dispune întreruperea execuției lucrărilor și efectuarea tuturor remedierilor ce se impun.

Verificarea calității lucrărilor se va face pe toată perioada executării acestora. Executantul va convoca la fața locului beneficiarul pentru întocmirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor ascunse la următoarele faze:

- pregătirea suprafețelor;
- curățirea suprafețelor;

- protecție temporară;
- aplicarea acoperirii protectoare după fiecare strat.

Operațiile de verificare și recepție se efectuează de responsabilul atestat pentru aceste lucrări.

Verificarea aspectului după pregătirea prealabilă se face prin sondaj.

Modul de realizare a pregătirii suprafeteelor de oțel se verifică prin sondaj în timpul execuției.

Verificarea calității acoperirii protectoare se face în timpul aplicării acesteia cât și după aplicare.  
În timpul aplicării se verifică:

- existența documentelor care să ateste calitatea pregătirii suprafetei supuse vopsirii;
- calitatea materialelor de protecție, pentru fiecare material în parte, introducerea acestora în lucrare fiind admisă numai dacă sunt îndeplinite condițiile:
  - existența certificatului de calitate
  - sunt atestate proprietățile solicitate
  - se află în termenul de valabilitate
  - timpul de uscare și vâscuozația sunt corespunzătoare reglementărilor tehnice de produs
- respectarea condițiilor de mediu stabilite, legate de temperatură, umiditate, suprafață uscată, etc.;
- dacă se respectă tehnologia de preparare și aplicare succesivă a straturilor de acoperire;
- aplicarea stratului următor de vopsea se va efectua numai după terminarea și uscarea celui precedent;
- aspectul suprafeteelor înainte de aplicarea fiecărui strat de acoperire.

După aplicarea acoperirii protectoare se verifică:

- grosimea totală minimă a acoperirii protectoare cu ajutorul elcometrului, aceasta trebuind să fie corespunzătoare sistemului de protecție adoptat;
- aderența straturilor acoperirii protectoare;
- numărul straturilor acoperirii protectoare.

Aceste aspecte se vor verifica pe 5% din numărul total de elemente de același tip și pe câte 20% din numărul pieselor componente ale elementelor respective, rezultatul verificării va fi media a trei măsurători efectuate pe o zonă de aproximativ 10 cm<sup>2</sup>.

Verificarea aderenței se va face conform SR EN ISO 2409:2013.

Dacă cel puțin o valoare a grosimii, a cifrei de aderență sau a numărului straturilor nu corespunde valorilor prescrise, verificările se repetă pe alte 10% din numărul total de elemente de același tip și pe câte 20% din numărul total de elemente. Dacă după această a doua verificare se obține o singură valoare necorespunzătoare, pe suprafața tuturor elementelor se aplică straturi suplimentare pentru realizarea grosimii totale minime și a numărului de straturi și se refac straturile în vederea realizării cifrei de aderență (maximum 2).

Aspectul final al acoperirii protectoare se verifică pe întreaga suprafață a pieselor componente ale elementelor grinzi cu zăbrele cu ochiul liber.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile de continuitate a peliculei, există încrășituri, bășici, exfolieri, fisuri, neregularități, acoperirea protectoare se reface în zonele respective.

Cu ocazia verificărilor se vor urmări și aspectele următoare:

- persistența urmelor lăsate de pensulă care pot fi datorate vâscuozației ridicate a materialului de vopsire sau sau utilizării de vopsele cu uscare rapidă;
- aderența slabă a peliculei, datorată curățării necorespunzătoare a suprafetei, urmelor de apă în pensulă sau de diluanți nepotriviți;
- existența unor urme de scurgere a vopselei datorată vâscuozației necorespunzătoare și aplicării în strat gros, diluanți cu volatilitatea scăzută;
- uscare cu întârziere a peliculei care se poate datora unor cauze de genul:
  - strat gros de vopsea;
  - temperatură scăzută la aplicare;
  - umiditate relativă a aerului prea mare;
  - utilizarea de solvenți greu volatili;
  - exces de siccative în vopsea.

La recepție cât și la verificările efectuate se vor respecta standardele prevăzute.

## **CAP. IX. DISPOZITII FINALE**

In cazul in care se constata neconcordante, omisiuni sau dispozitii constructive a caror realizare este dificila, uzina va semnala aceasta proiectantului si beneficiarului in vederea stabilirii masurilor ce se impun.

Nu sunt admise nici un fel de modificari de alcatuire constructiva fara avizul proiectantului.

Supravegherea calitatii lucrarilor, a modului de aplicare si respectare a tehnologiilor de executie, a procedeelor de sudare omologate, a normelor si standardelor in vigoare cat si a prevederilor caietului de sarcini se va face de catre reprezentantii beneficiarului.

INTOCMIT  
Ing. Dan Maiorean

*hurilau*

